

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ, ВОЗМОЖНО СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ
- ОТСУТСТВУЮТ ТЕРМОГОЛОВКИ ОТОПЛЕНИЯ
- ОСМОТР ПРОИЗВОДИЛСЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК, ВОЗМОЖНО СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ
- ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОСИ ВЕРТИКАЛЬ ИЗ ПЛОСКОСТИ МОНОЛИТНОГО ПИЛОНА СПРАВА ОТ ДВЕРНОГО БЛОКА 3 СОСТАВЛЯЕТ 30 ММ
- НА МОМЕНТ ОСМОТРА ОТСУТСТВУЕТ ТЯГА ВЕНТИЛЯЦИИ
- МУСОР В ШАХТЕ КОММУНИКАЦИЙ 1 И 2
- ОТСУТСТВУЕТ ПЛОМБИРОВКА УЗЛОВ СЧЁТЧИКОВ

- ДВЕРНОЙ БЛОК 1
- ЦАРАПИНА НА 2-М СТЕКЛОПАКЕТЕ
- ЗАМЯТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ У 1-ГО, 3-ГО СТЕКЛОПАКЕТА
- НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИИ СПРАВА
- ЦАРАПИНА НА ПРАВОМ ШТАПИКЕ ЛЕВОЙ СТВОРКИ
- ЦАРАПИНЫ НА СРЕДНЕЙ СТВОРКЕ
- СКОЛЫ НА КОЖУХЕ КОНВЕКТОРА

- ЛОДЖИЯ 1
- ЦАРАПИНЫ НА 4-М ВЕРХНЕМ СТЕКЛЕ

- ДВЕРНОЙ БЛОК 2
- ЦАРАПИНА НА ВЕРХНЕМ ШТАПИКЕ 1-Й СТВОРКИ, НА НИЖНЕМ ШТАПИКЕ ВЕРХНЕЙ СТВОРКИ
- СКОЛЫ НА КОЖУХЕ КОНВЕКТОРА
- ЦАРАПИНЫ НА 2-М СТЕКЛОПАКЕТЕ
- ЗАМЯТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР У 1-ГО СТЕКЛОПАКЕТА

- ДВЕРНОЙ БЛОК 3
- ЦАРАПИНЫ НА 1-М И ВЕРХНЕМ СТЕКЛОПАКЕТЕ
- ЦАРАПИНА НА 2-Й СТВОРКЕ СВЕРХУ СПРАВА
- ЗАМЯТЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ У 1-ГО, 2, 3-ГО СТЕКЛОПАКЕТА
- ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА СТВОРКИ
- ПОРВАНА ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СНИЗУ

- ЛОДЖИЯ 2
- ЦАРАПИНЫ НА ВЕРХНИХ 2-М, 6-М СТЕКЛЕ, НА НИЖНИХ 2-М, 6-М, 8-М СТЕКЛЕ
- ЗАМЯТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР У 2-ГО НИЖНЕГО СТЕКЛА

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- РЖАВЧИНА НА НИЖНИХ НАЦЕЛЬНИКАХ
- ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ТРОСА

- ОКОННЫЙ БЛОК 4
- ЦАРАПИНЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 1-Й МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТВОРКИ (ИМПОСТЫ)
- ЦАРАПИНЫ НА 1-М, 2-М, 4-М, 5-М СТЕКЛОПАКЕТЕ
- ЦАРАПИНЫ, СКОЛЫ НА ИМПОСТАХ
- СКОЛЫ НА КОЖУХЕ КОНВЕКТОРА ВОЗЛЕ 1-ГО, 3-ГО, 5-ГО СТЕКЛОПАКЕТА

- ОКОННЫЙ БЛОК 5
- ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУХОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТВОРКИ
- ЦАРАПИНЫ НА ИМПОСТАХ
- ЦАРАПИНЫ НА 1-М, 2-М, 4-М, 5-М СТЕКЛОПАКЕТЕ
- СКОЛЫ, ДЕФОРМАЦИЯ КОЖУХА КОНВЕКТОРА ВОЗЛЕ 1-ГО СТЕКЛОПАКЕТА

- ДВЕРНОЙ БЛОК 6
- ЦАРАПИНЫ НА 3-М СТЕКЛОПАКЕТЕ
- НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ ПАРОИЗОЛЯЦИИ СВЕРХУ
- ЗАМЯТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР У 1-ГО СТЕКЛОПАКЕТА
- СКОЛ НА ЛАМИНАЦИИ ЛЕВОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ИМПОСТА

- ЛОДЖИЯ 3
- ЗАМЯТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР У НИЖНИХ СТЕКОЛ СВЕРХУ
- ЦАРАПИНА НА 3-М ВЕРХНЕМ СТЕКЛЕ
- ТРЕЩИНЫ В СТЯЖКЕ, А ТАКЖЕ БУХТИТ (ТРЕБУЕТСЯ ДЕМОНТАЖ)

Осмотр провел  / Флатов В.В.



/ ИП Хмелев А.В.

